仪表使用注意事项

( )

☆
☆
☆ 2 20
☆

◆
◆
◆
◆
◆ ,
◆
( )
◆

亲爱的用户，感谢您选择本产品。

在使用仪表前，敬请仔细阅读使用说明书。

宁波柯力传感科技股份有限公司

C 199

http://www.kelichina.com

SI-01

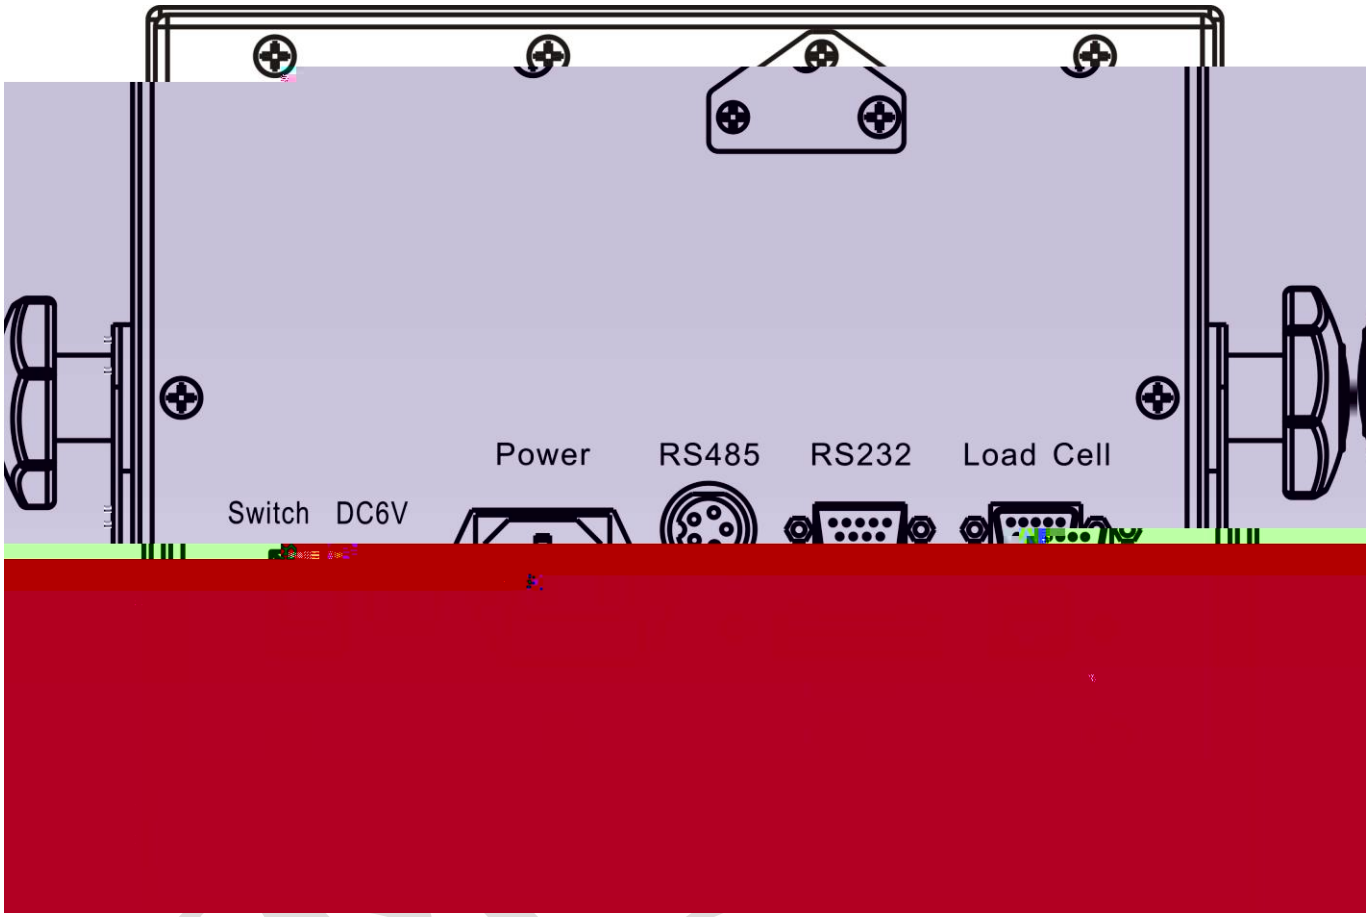

2.2 RS232 DB9-

	DB9 ( )		
	+5V		RS232 RXD
	RS232 RXD		RS232 TXD
	RS232 TXD		
	GND		
	GND		

2.3 RS485 5

5	
	GND

		A
		B

2.4 DB9-

	DB9	
		-
		-
		+
		+
		-
		+
+ + − −		

2.5

		1
		2
		3

2.6

3.0 主要显示界面说明

3.1

3.2

modbus

High Ok Low ~ GROSS 0

		1

3.3

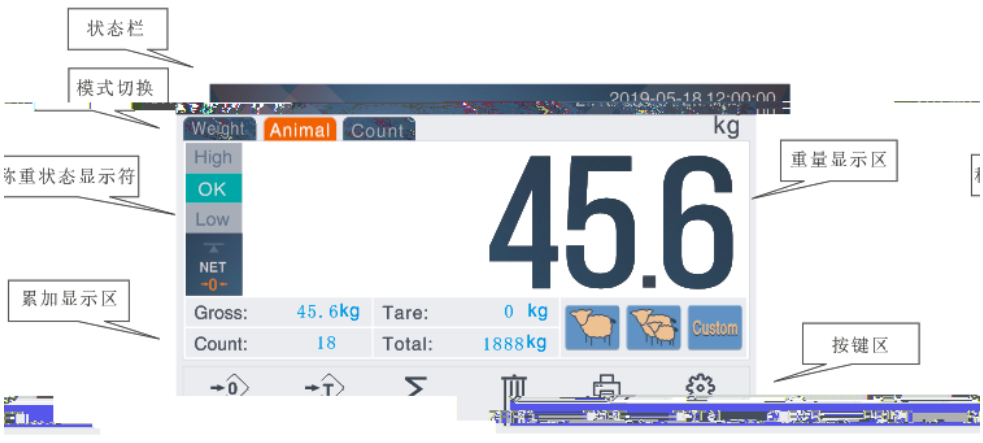

3.4

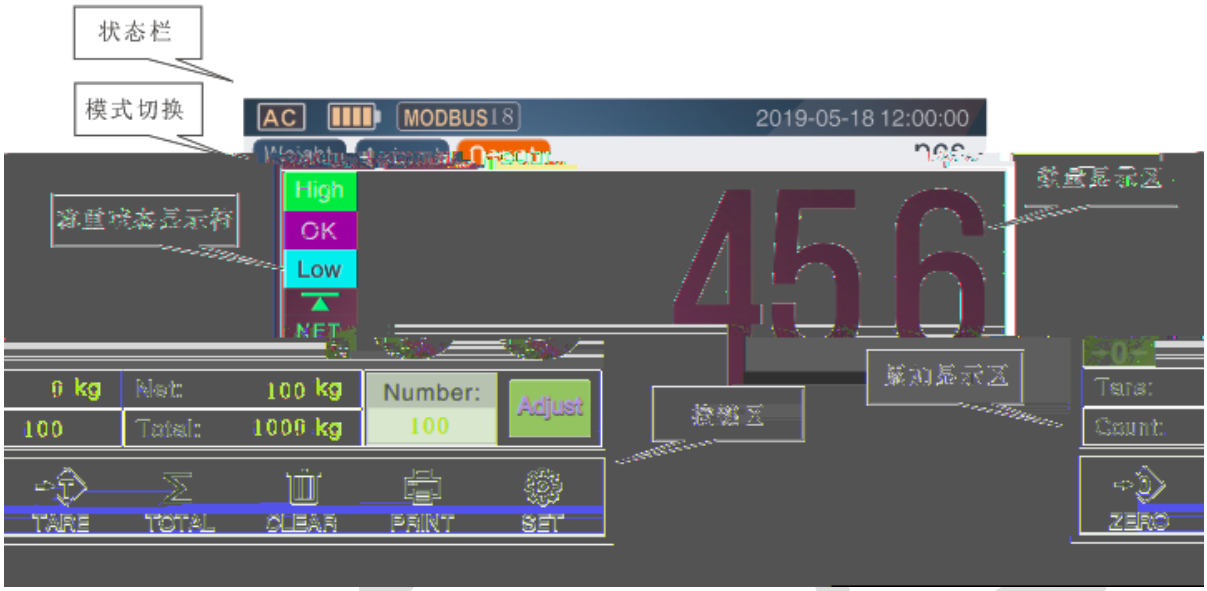

Adjust

3.4

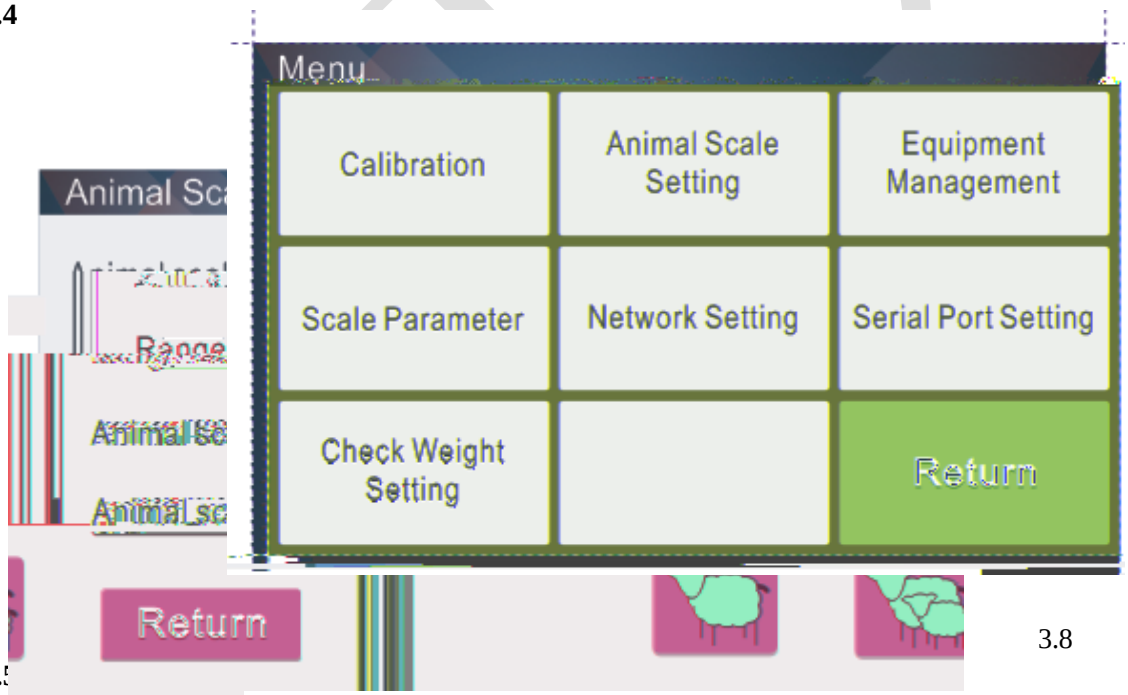

3.8 3.9

3.5

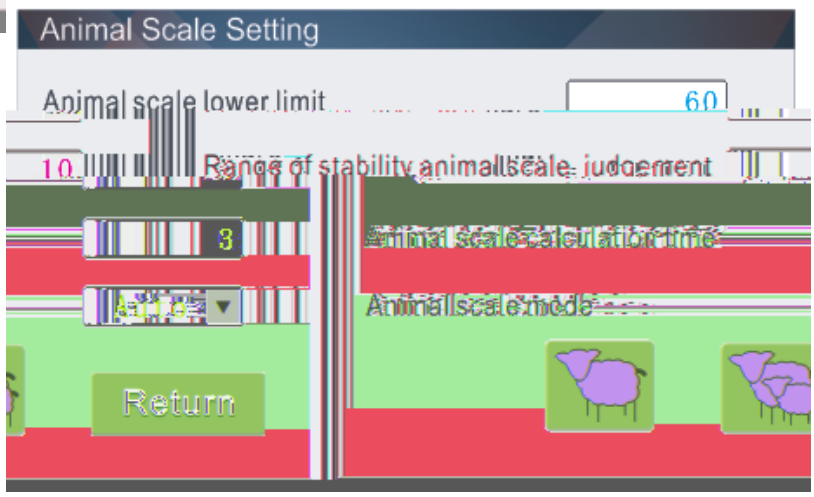

3.8

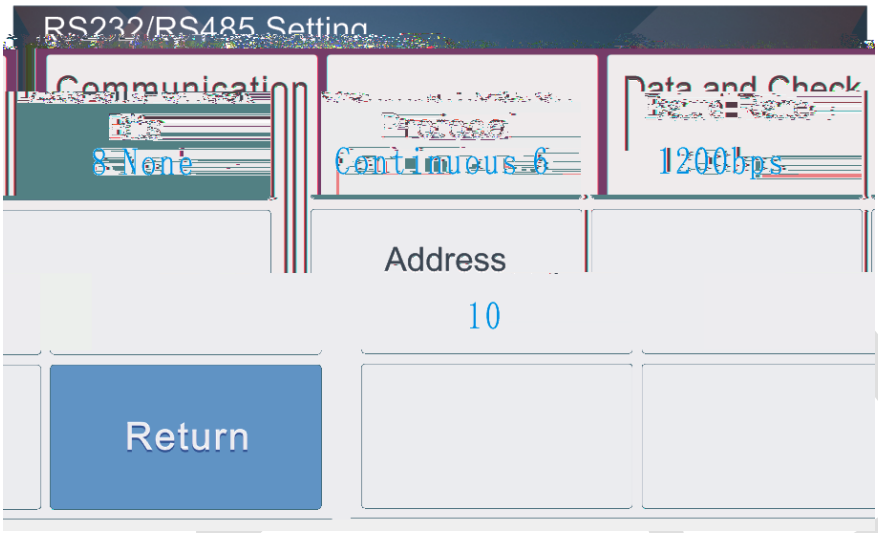

RS232

3.9

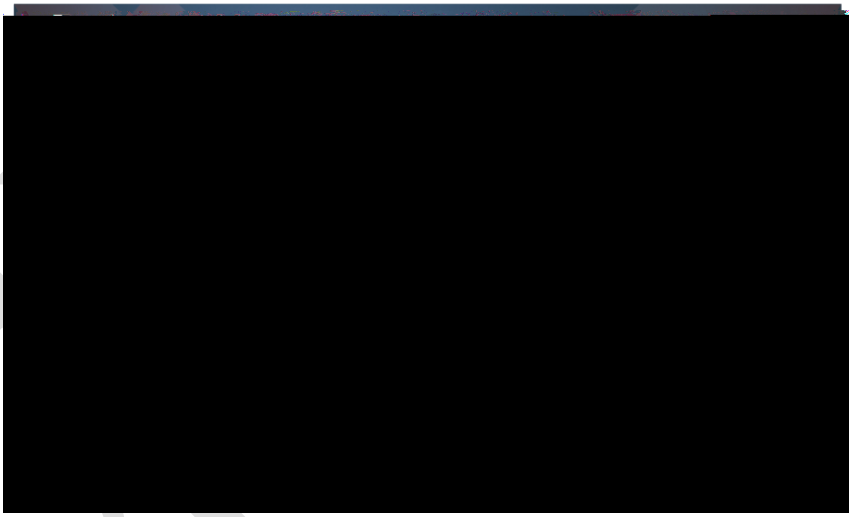

( ) (
)

4.0 操作说明

4.1

		1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

0

0

4.2.4

4.2.5

1	8	23.45kg ASCII =54.3200 -23.45kg ASCII =54.320-
2	9	1
3	14	23.45kg ASCII =0023.45 kg 0D 0A
4	12	4.2.5.1(A9)
5	18	4.2.5.2( )
6	18	4.2.5.3( )
7		
8		RS232 Co * 7
9	9	(POS58)
10	10	Modbus 4.2.5.3

4.2.5.1 4

( ) 999999 12

2 3 8 9

X				(20.00)	
1		(XON)	02	XON	02
2	+ -		2B/2D	+	2B
3			30 39	0	30
4			30 39	0	30
5			30 39	2	32
6			30 39	0	30
7			30 39	0	30
8			30 39	0	30
9		0 4	30 34	2	32
10					01
11				0x1B	0b
12		X0FF	03	XOFF	03

4.2.5.2 5

10 1 10 8 ;

40020-40021		32 long
40022-40023		32 long
40024	.0	0= 1= modbus
	.1	0= 1= modbus
	.2	0= 1= modbus
	.3-.15	
40025-40039		
40040	.0	
	.1	10d
	.2	
	.3-.15	

4.3

6.1V 3 5.8~6.1V
2 5.5~5.8V 1 5.5V

1		SI-01	1	
2		SI-01 ( )	1	
3		SI-01 ( )	1	
4		SI-01	1	
5		DB9 ( )	1	
6		DB9 ( )	1	
7	RS485	5 (M16)	1	
8		6 5.08	1	
9			1	
10		0.5A, 5mm 20mm	1	
11		3*0.75/1.5m	1	
12		XK3118T1-W1	1	
13	1	M4 8	4	
14	2	M6 25	1	
15		M6	1	